

SWAG 50 79 0004

odgovara za

VW Sharan (uporedni br. 7M3 411 317 E)

Seat Alhambra (uporedni br. 7M3 411 317 E)

Ford Galaxy (uporedni br. 1 361 653)



Spona

Problem

Prilikom vožnje javlja se buka.

Uzrok

Spona je samim položajem ugradnje (1) izložena brojnim spoljašnjim uticajima. Oba zgloba su nezaštićena od vode na kolovozima. Oštećenja na manžetnama (2), (3) može izazvati kamenje ili so na putevima, usled čega voda i prljavština mogu prodreti u unutrašnjost zgloba. Kao posledica toga dolazi do ispiranja zaštitne masti i kugla oksidira. Takva površina kugle ubrzava propadanje plastičnog kućišta kugle (4), pa zglob postaje nestabilan i stvara se neprijatan zvuk.

Rešenje

Gumene zaštite (5):

- odličan sastav gume za postizanje visoke otpornosti
- idealan oblik koji omogućava zaštitu zgloba u svim uglovima zakretanja
- gumeni otvori za zaptivanje na gornjoj zaptivnoj površini
- potvrđena otpornost na mast

Sigurnosni prstenovi (6):


- sigurnosni prstenovi su posebno napravljeni kako bi se poboljšala zaptivna svojstva manžetne

Mast:

- primena visoko kvalitetnih masti u cilju što boljeg podmazivanja ležišta (7) i same kugle (8)
- zaštita sistema od korozije

Važno

Korišćenje neadekvatnog alata prilikom ugradnje, kontakt gumenih zaštita sa agresivnim tečnostima (npr. kočiona tečnost), ili kontakt sa drugim delovima npr. prilikom sudara, mogu izazvati oštećenja kao i kvar spone. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputstava proizvođača vozila.

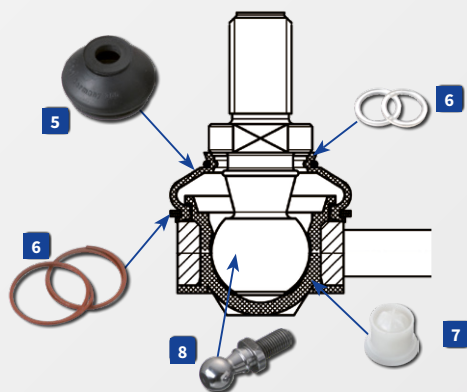

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com