



professional

Успокоител за ангренажен ремък

Приложение в
VW | Škoda | Seat 1.2 12V-двигатели (AZQ, BME, BZG)



ПРОБЛЕМ

Ангренажната верига подскача независимо, че всички компоненти са монтирани правилно. Подскачането на веригата може да причини неравномерна работа на двигателя и даже неговата повреда.

ПРИЧИНА

Производителя на автомобила е поставил водач, който е прекалено къс. Резултатът е възможно подскачане на веригата при стартиране и спиране на двигателя.


РЕШЕНИЕ

Водачът е променен. Сега е по-дълъг и съответно осигурява перфектно водене на веригата при всички състояния и предотвратява нейното подскачане.

Препоръка: Като основно правило заменяйте всички компоненти (като водачите, ремъчния обтегач, вероятно и зъбните колела), когато замените ангренажната верига, за да подсите перфектна работа на веригата през целия междусервизен пробег.

ВАЖНО

Ангренажните вериги, водачите и обтегачите реагират много чувствително на грешни или лоши двигателни масла. В резултат на използване на неодобрени двигателни масла тези части се повреждат и дефектират преждевременно. Винаги помнете да напомняте на клиентите си, че трябва да използват масла одобрени от производителя за подходящи!

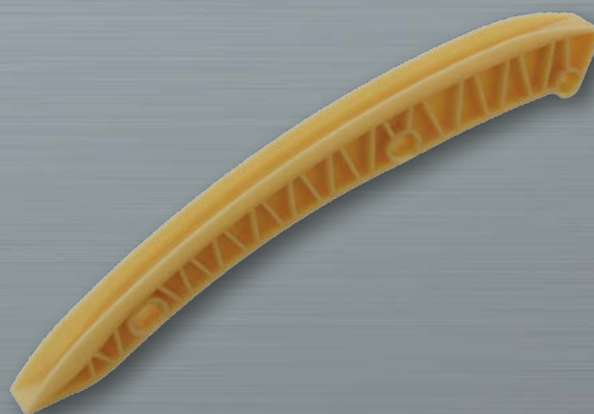

SWAG No. 99 12 5467

Ref. no. 03E 109 469