

# Solution




## Zeitwertgerechte Reparaturlösung für Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano und VW Crafter, LT!



Erste Warnzeichen, die Sie auf Störungen und Defekte im Bereich des Kardantriebs hinweisen:

- Geräusche aus Richtung Fahrzeugunterboden, meist bei bestimmten Drehzahlen / Geschwindigkeiten
- Ungewöhnliche Vibrationen
- Schlagende Geräusche in Lastwechselsituationen

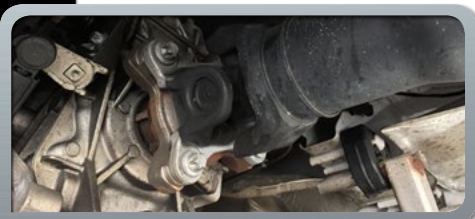

Der Grund dafür ist möglicherweise ein defektes oder verschlissenes Kreuzgelenk. Dies kann zum kompletten Ausfall des Antriebsstranges führen. Sie sollten das Gelenk im Zweifelsfall immer ersetzen.

### Hinweis!

Im OE-Segment ist das Kreuzgelenk nicht einzeln erhältlich. Das bedeutet: Ersatz der kompletten Kardanwelle mit hohen Kosten für den Fahrzeughalter

**Wir von SWAG haben für Sie und Ihren Kunden eine kostengünstige und technisch einwandfreie Reparaturlösung.**


**Sie ersetzen nur die Kreuzgelenke!**

Ihr Kunde wird sich über den Kostenvorteil sicherlich freuen.



### Achtung!

In Online-Teilesuchmaschinen sind einem Fahrzeugtyp häufig mehrere Kreuzgelenke zugeordnet. Wir empfehlen, vor der Teilebestellung das alte Kreuzgelenk mit den von uns hinterlegten Maßen abzugleichen. Bitte messen Sie dazu die Länge des Kreuzgelenkes mit leicht angepressten Lagern (a) sowie den Außendurchmesser eines der vier Lager (b).

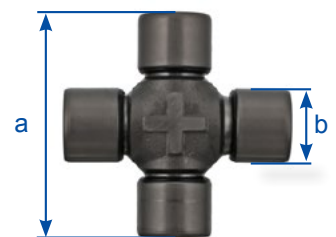

SWAG	a, mm	b, mm
10 91 4512	74,5	24
10 93 8414	88	31
10 93 8415	75	27
10 93 8416	88	24
10 93 8417	88	27

Registrieren Sie sich jetzt für den offiziellen Newsletter von SWAG und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail! Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.swag.de](http://www.swag.de)

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von SWAG. Das Gesamtprogramm finden Sie unter: [www.swag-parts.com](http://www.swag-parts.com)