

Remplacement de la pompe de direction assistée électrohydraulique - Plateformes PQ24 et PQ25 du groupe Volkswagen

Plusieurs pompes de direction assistée sont disponibles pour les différentes versions logicielles. Pour une identification plus rapide et efficace des pièces des pompes de direction assistée électrohydrauliques sur les modèles suivants :

- Audi : A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
- Seat : Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
- Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) , Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3) , Roomster (5J)
- VW : Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)


veuillez vous reporter au tableau suivant.

Année de construction	Fabricant du véhicule	Modèle	Numéro TRW	Numéro OE	Utilisation alternative
> 02.2000	Skoda	Fabia	JER104	6Q0423156C ; 6Q0423156D 6Q0423156E ; 6Q0423156F 6Q0423156G ; 6Q0423156J 6Q0423153J	JER174 JER171 JER162
	VW	Lupo			
03.2000 - 12.2002	Seat	Cordoba, Ibiza	JER174	6Q0423156H 6Q0423156M	JER171 JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik			
	VW	Lupo, Polo			
01.2003 - 01.2007	Seat	Cordoba, Ibiza	JER171	6Q0423156Q 6Q0423156S 6Q0423156AB	JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Roomster			
	VW	Fox, Lupo, Polo, Polo Classic			
02.2007 >	Audi	A1	JER162	6R0423156 6R0423156A 6R0423156B 6R0423156C	X
	Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo			
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Rapid, Roomster			
	VW	Fox, Polo, Polo Classic			

REMARQUE

Endommagement de la pompe de direction assistée en cas de pénétration d'humidité.

- Ne pas retirer l'obturateur du connecteur enfichable du capteur d'angle de braquage sur les véhicules avec programme de stabilisation électronique.

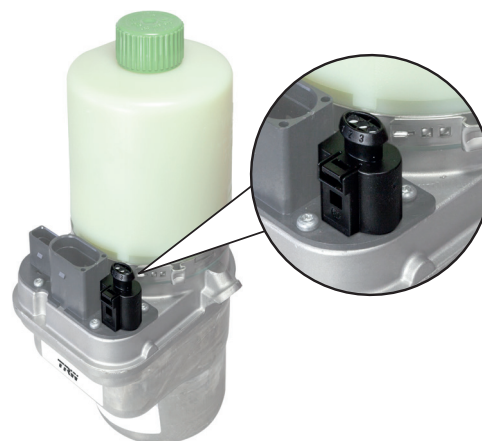

Pompe de direction assistée avec obturateur