

Vervangen van de elektrohydraulische servopomp van de stuurbekrachtiging - PQ24 en PQ25 platform van de Volkswagen Groep

Vanwege de verschillende softwarestanden kan men kiezen uit verschillende servopompen. Voor een snellere en betere onderdelenidentificatie van de elektrohydraulische servopomp bij de volgende modellen:

- Audi: A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
- Seat: Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
- Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J)
- VW: Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)


dient u de hier volgende tabel in acht te nemen.

Bouwjaar	Voertuigfabrikant	Model	TRW-nummer	OE-nummer	Alternatief te gebruiken
> 02-2000	Skoda	Fabia	JER104	6Q0423156C; 6Q0423156D 6Q0423156E; 6Q0423156F 6Q0423156G; 6Q0423156J 6Q0423153J	JER174 JER171 JER162
	VW	Lupo			
03-2000 tot 12-2002	Seat	Cordoba, Ibiza	JER174	6Q0423156H 6Q0423156M	JER171 JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik			
	VW	Lupo, Polo			
01-2003 tot 01-2007	Seat	Cordoba, Ibiza	JER171	6Q0423156Q 6Q0423156S 6Q0423156AB	JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Roomster			
	VW	Fox, Lupo, Polo, Polo Classic			
02.2007 >	Audi	A1	JER162	6R0423156 6R0423156A 6R0423156B 6R0423156C	X
	Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo			
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Rapid, Roomster			
	VW	Fox, Polo, Polo Classic			

OPMERKING

Beschadiging van de servopomp van de stuurbekrachtiging door binnendringend vocht.

- Bij voertuigen met elektronische stabiliteitscontrole ESP de sluitstekker van de steekverbinding voor de stuurhoeksensor niet verwijderen.

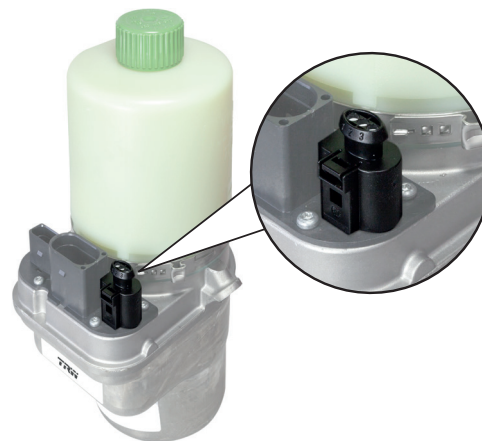

Servopomp van de stuurbekrachtiging met sluitstekker