

Замена насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления - платформа PQ24 и PQ25 группы компаний Volkswagen

Из-за различий в версиях программного обеспечения имеется несколько насосов усилителя рулевого управления.

Для быстрой и точной идентификации насоса усилителя рулевого управления на следующих моделях:

- Audi: A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
- Seat: Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
- Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J)
- VW: Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)


воспользуйтесь следующей таблицей.

Год выпуска	Производитель автомобиля	Модель	Номер TRW	№ OE	Альтернативно применяется
> 02.2000	Skoda	Fabia	JER104	6Q0423156C; 6Q0423156D 6Q0423156E; 6Q0423156F 6Q0423156G; 6Q0423156J 6Q0423153J	JER174 JER171 JER162
	VW	Lupo			
03.2000–12.2002	Seat	Cordoba, Ibiza	JER174	6Q0423156H 6Q0423156M	JER171 JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik			
	VW	Lupo, Polo			
01.2003–01.2007	Seat	Cordoba, Ibiza	JER171	6Q0423156Q 6Q0423156S 6Q0423156AB	JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Roomster			
	VW	Fox, Lupo, Polo, Polo Classic			
02.2007 >	Audi	A1	JER162	6R0423156 6R0423156A 6R0423156B 6R0423156C	X
	Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo			
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Rapid, Roomster			
	VW	Fox, Polo, Polo Classic			

УКАЗАНИЕ

Повреждение насоса усилителя рулевого управления в результате попадания внутрь влаги.

- ▶ В автомобилях с электронной системой курсовой устойчивости не снимать заглушку с разъема для датчика угла поворота рулевого колеса.

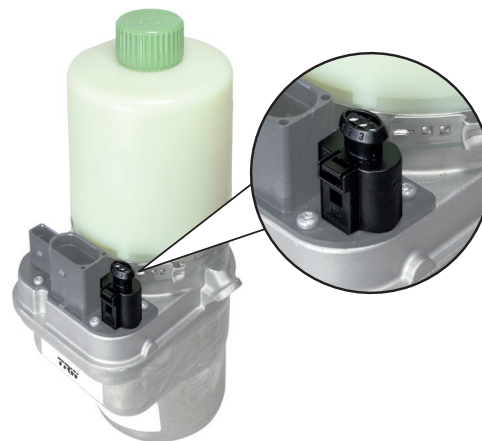

Насос усилителя рулевого управления с заглушкой