

## Hliníkový brzdový váleček

### Změna na hliníkovém brzdovém válečku.

Na základě trvalého průzkumu na trhu jsme zjistili, že v některých případech může při montáži brzdových válečků a čelistí dojít k sesmeknutí protiprašných manžet z jejich sedla na pístu v brzdovém válečku. To má za následek vniknutí vody a tím vznik koroze a netěsnost válečku.

K zamezení tohoto problému jsme provedli zesílení manžety v oblasti jejího sedla. Toto opatření zabrání jejímu sesmeknutí při montáži brzdových čelistí (viz.foto).

Pozor: při údržbě a opravě bubnové brzdy dbejte na správnou polohu všech montážních dílů. K tomu patří i správné usazení protiprašných manžet na brzdovém válečku.

### Změna se týká těchto válečků:

**BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A a BWD119A**

