

Wielcilinder BWD119

Productverbetering BWD119

Naar aanleiding van regelmatige veldservicecontroles is vastgesteld dat de positie van de stofkappen van de wielcilinders kan veranderen tijdens het vervangen van de remschoenen. Een verkeerde positie van de stofkappen kan leiden tot het binnendringen van water in de wielcilinder, waardoor corrosie, voortijdige slijtage en vloeistoflekkage kunnen optreden.

Om de kans dat dit probleem zich voordoet te verkleinen en de integriteit van het geheel te verbeteren, beschikken de zuigers van de wielcilinders nu over groeven met een vierkante doorsnede voor een betere positie van de stofkappen (zie afbeelding).

„Opmerking: zorg er bij het vervangen van de remschoenen of wielcilinders voor dat alle onderdelen correct geplaatst zijn. Schenk in het bijzonder aandacht aan de positie van de stofkappen van de wielcilinders.“

