

İki farklı balata ikaz kablolu GDB1542 ve GDB1599 fren balataları

GDB1542 ve GDB1599 fren balatası kutularında iki farklı balata ikaz kablosu ve bu kabloların montajının yapılacağı yerler hazır bulunmaktadır.


Bunun sebebi, ilgili araçların kumanda cihazına öncelikle fren balatasının yüzde 50 oranındaki aşınmasını gösteren bir sistem ile donatılmış olmasıdır. Bu esnada Sürücü Bilgilendirme Ekranına bir bildirim gönderilmez. Ancak balatalar yüzde 100 oranında aşındığında sürücüye bir uyarı iletilir.

Fren balatası setlerinin her biri iki uyarı kablosu için de farklı deliklerle donatılmıştır. Fren balatası setlerinin montajında balata ve uyarı kablosunun doğru düzenlenmesine mutlaka dikkat edilmelidir!

Not: Uyarı kablolarının araca yanlış bağlanmasını önlemek için kablolar farklı soket bağlantıları ile donatılmıştır!




%50 aşınma - uyarı kablosu

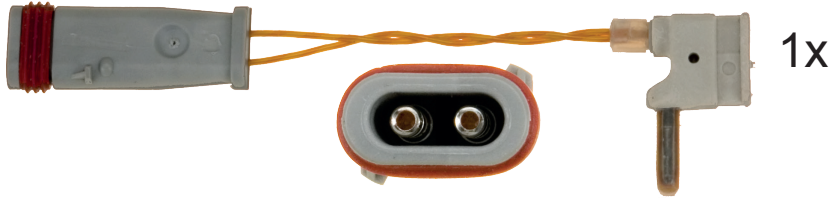

%50 aşınma - uyarı kablosu pozisyonu



%100 aşınma - uyarı kablosu

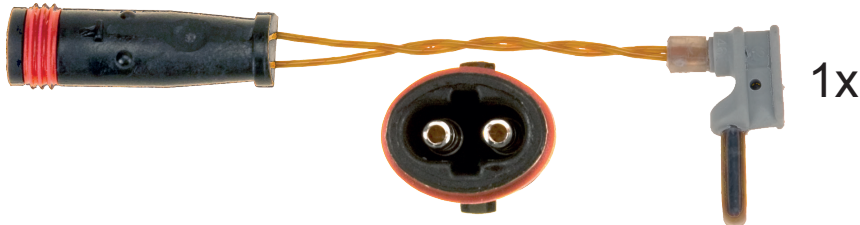

%100 aşınma - uyarı kablosu pozisyonu

