



## SERVICE INFO – FAG 0001



# Подмяна на колесен лагер/главина

## Монтажна инструкция

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Производител:     | Volvo                             |
| Модел:            | 850, C70, S70, V70 I              |
| Номера по LuK AS: |                                   |
| 713 6600 40       | 850                               |
| 713 6603 70       | 850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998) |
| 713 6603 10       | C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)      |
| OE номера:        |                                   |
|                   | 271781                            |
|                   | 271786                            |
|                   | 271786-6                          |
|                   | 272456                            |



Фиг. 1

### Проблем:

Вибрации или чукане след подмяна на колесния лагер/главина.

### Причина:

Шлиците на карето оригинално са намазани с лепило. При повторен монтаж на карето, без употребата на лепило е възможна появата на луфт между главината и шлиците на карето.

### Отстраняване на проблема:

Използвайте подходящо лепило за метал между шлиците на карето и главината (например лепило с номер по Volvo 1161370).

### Процедура:

- Почистете шлиците в главината и тези на карето.
- Нанесете около 3-4 мм широка ивица лепило по външната част на правите шлицы (виж фиг. 1).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

FAG 0001