




SERVICE INFO – FAG 0001



Οδηγίες αντικατάστασης ρουλεμάν τροχού

Κατασκευαστής:	Volvo
Μοντέλα:	850, C70, S70, V70 I
Κωδ. LuK-AS:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
Κωδικός OE:	271781 271786 271786-6 272456

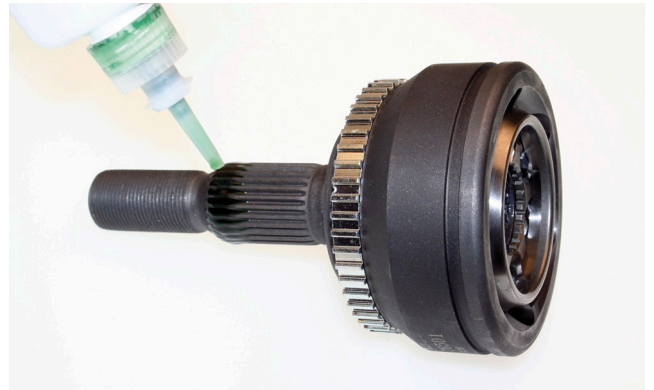

Εικόνα 1

Πρόβλημα:

Κραδασμοί και τριξίματα στην περιοχή του μπροστινού άξονα μετά την αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού.

Αιτία:

Οι αρθρώσεις του κινητήριου άξονα είναι από τον κατασκευαστή κολλημένες στις πλήμνες. Μετά την επανατοποθέτηση της άρθρωσης του κινητήριου άξονα χωρίς κόλλα, παραμένει μία ελάχιστη ανοχή (τζόγος) μεταξύ της οδόντωσης πλήμνης/άρθρωσης κινητήριου άξονα.

Αντιμετώπιση βλάβης:

Κολλήστε την άρθρωση του άξονα με μια κατάλληλη κόλλα μετάλλων π.χ. της Volvo (κωδικός προϊόντος 1161370) στην πλήμη.

Εκτέλεση εργασίας:

- Καθαρίστε την οδόντωση στην άρθρωση του άξονα και στην πλήμη.
- Απλώστε την κόλλα γύρω από το εξωτερικό άκρο του πολύσφηνου, δημιουργώντας μία λωρίδα πλάτους 3-4 mm (βλέπε εικόνα 1).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

FAG 0001