




SERVICE INFO – FAG 0001



Pyörienlaakerien vaihto – ohjeet

Autonvalmistajat:	Volvo
Mallit:	850, C70, S70, V70 I
LuK-AS-nr.:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 - >)
OE Nrot:	
	271781
	271786
	271786-6
	272456

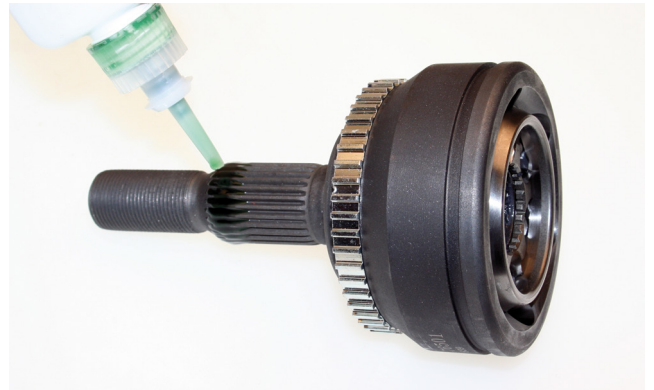

Kuva 1

Ratkaisu joissain malleissa esiintyviin teknisiin ongelmiin
Tärinä ja napsahteleva ääni etuakselin alueella pyörän laakerin vaihdon jälkeen.

Syy:

Vetoakselien nivelet on liimattu pyörän napaan. Vetoakselin uuden nivelen asennuksen jälkeen jää pyörän navan ja vetoakselin hammastuksen väliin minimaalinen välys.

Poistaminen:

Liimaa vetoakselin nivel sopivalla metalliliimalla - esim. Volvo (til. ro 1161370) pyörän napaan.

Menettely:

- Puhdista vetoakselin nivelen hammastus.
- Levitä tapin urituksen ulkoreunalle liimaa 3–4 mm leveydeltä (ks. kuva 1).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

FAG 0001