




SERVICE INFO – FAG 0001

הנחיות לביצוע בעת החלפת מיסב גלגל/טבור גלגל (נאבה)

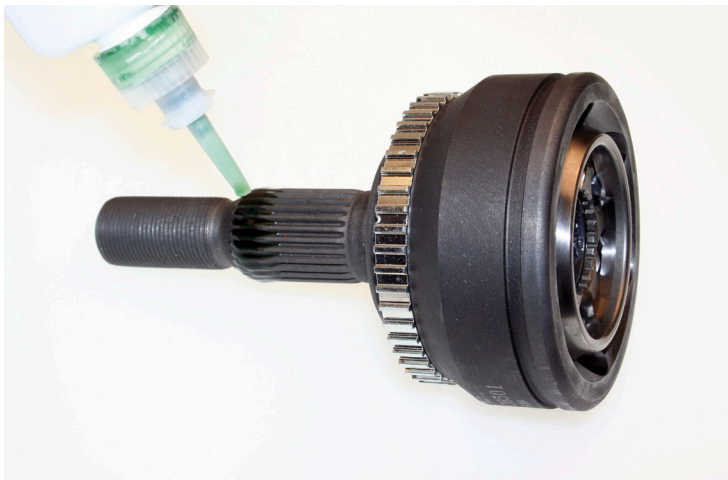

איור 1

וולוו	יצרן הרכב:
850, C70, S70, V70 I	דגם:
	מק"טים יצרן:
	FAG:
850	713 6600 40
850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)	713 6603 70
C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)	713 6603 10
271781	מק"ט יצרן:
271786	
271786-6	
272456	

תקלה:

רעידות ורעשי נקישה לאחר החלפת מיסב גלגל/טבור גלגל.

גורם התקלה:

הוספת לוקטייט באופן קבוע על שיני ההזחה של הציריה. לאחר התקנה חוזרת של הציריה ללא דבק לוקטייט ייתכן ויהיה חופש קטן בין שיני ההזחה שבטבור הגלגל לבין שיני ההזחה של הציריה.

הפתרון:

וודא ביטול חופש בין שיני ההזחה באמצעות המצאות דבק לוקטייט מתכת מתאים (כדוגמת לוקטייט מק"ט וולוו 1161370) על שיני ההזחה של טבור הגלגל.

אופן הביצוע:

נקה את שטחי שיני ההזחה אשר על טבור הגלגל ועל הציריה. מרח שכבת לוקטייט של 3-4 מ"מ מסביב לשפה החיצונית של שיני ההזחה בציריה (ראה איור 1).

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER

REP>XPERT