

## Montažne upute za izmjenu ležajeva kotača

### Proizvođač vozila:

Volvo

### Modeli:

850, C70, S70, V70 I

### LuK-AS-br.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

### OE Br.:

271781  
271786  
271786-6  
272456



**Slika 1:** Točka primjene ljepila na profilu pogonske osovine

### Problem:

Vibracija i pucketava buka u oblasti prednje osovine nakon izmjene ležaja kotača.

### Uzrok:

Nazubljeni krajevi pogonskih osovina serijski su lijepljeni u glavčinu kotača. Nakon ponovne montaže nazubljenog kraja pogonske osovine bez primjene ljepila, ostaje zračnost između nazubljene glavčine kotača i nazubljenog kraja pogonske osovine.

### Otklanjanje:

Primjenite ljepilo na nazubljeni kraj pogonske osovine - ljepilo za metal - npr. Volvo (br. narudžbe 1161370)

### Postupak:

- Očistite nazubljeni kraj pogonske osovine.
- Nanesite ljepila **3-4 mm** obodno na vanjski kraj utora na osovini (vidi **sliku 1**).



Pazite na upute proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 10.2007 (zamijenjen za 03.2007)  
**FAG 0001**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket