



FAG

SERVICE INFO



車輪軸受／ハブの交換に関する組立説明書

メーカー：ボルボ

型式：850、C70、S70、V70 I

LuK AS 部品番号：

- ・ 713 6600 40 850
- ・ 713 6603 70 850、V70 I、
C70/S70 (→ 12.1998)
- ・ 713 6603 10 C70/S70/V70 I
(01.1999 →)

OE-No. : 271781
271786
271786-6
272456



図 1

問題：
車輪軸受／ハブの取り付け後の振動／
打撃音

原因：
スプライン駆動軸は、標準では、ハブ内
に接着剤で固定されます。接着剤を使用
せずにスプライン駆動軸を取り付けな
おした場合、ハブとスプライン駆動軸の
間に遊びが生じることがあります。

処置：
適切な金属接着剤（ボルボ部品番号
1161370 など）をハブに注入してス
プライン駆動軸を固定してください。

手順：
・ハブのスプラインとスプライン駆動軸
の汚れを落とします。
・直線状スプラインの外端の回りに接着
剤を 3～4mm 塗布します(図 1 を参照)。



トルクの仕様については、必ず
自動車メーカーの説明書を参照
してください。