

Montage-instructie voor vervanging van wiellager

Autofabrikant:	Volvo
Modellen:	850, C70, S70, V70 I
LuK-AS-nr.:	
• 713 6600 40	850
• 713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
• 713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)
OE-nr.:	
	271781
	271786
	271786-6
	272456



Fig. 1

Probleem:

Trillingen en krakende geluiden bij de vooras na het vervangen van de wiellager.

Oorzaak:

De aandrijfaskoppelingen zijn standaard in de wielnaaf verlijmd.


Nadat de aandrijfaskoppeling zonder lijm weer is gemonteerd, resteert een minimale speling tussen de vertanding van wielnaaf en aandrijfaskoppeling.

Remedie:

Zet de aandrijfaskoppeling met een geschikte metaallijm, bijv. van Volvo (**Artikelnr. 1161370**) in de wielnaaf vast.

Procedure:

- Reinig de vertanding op de aandrijfaskoppeling en in de wielnaaf.
- Breng een **3-4 mm** brede strook lijm aan op de buitenste rand van de spievertanding (zie **Fig. 1**).

 **Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.**

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op **www.Schaeffler-Aftermarket.de** of via RepXpert op **www.RepXpert.com**.

Versie 10.2007 (vervangt 03.2007)
FAG 0001

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

