




## SERVICE INFO – FAG 0001



# Monteringsanvisninger til utskifting av kulelagre til hjul

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produsent:         | Volvo                                  |
| Modeller:          | 850, C70, S70, V70 I                   |
| <b>LuK AS nr.:</b> |  |
| 713 6600 40        | 850                                    |
| 713 6603 70        | 850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)      |
| 713 6603 10        | C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)           |
| OE-nr.:            | 271781<br>271786<br>271786-6<br>272456 |

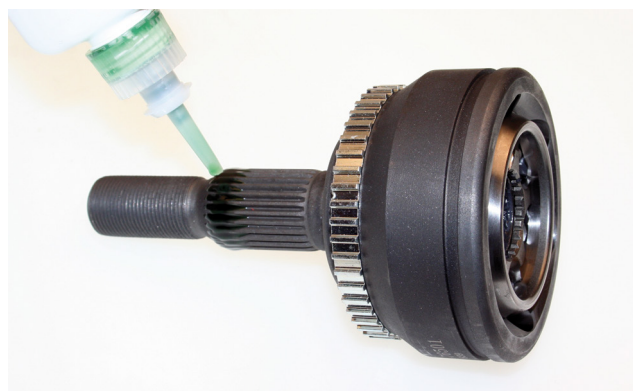

Figur 1

### Problem:

Vibrasjoner og klaprelyd i forakselområdet etter utskifting av kulelagre til hjul.

### Årsak:

Drivakslenes ledd er seriefestet til hjulnavet. Etter ny montering av drivakselens ledd uten lim forblir det et minimalt slingringsmonn mellom hjulnavets tenner og boltene til drivakselens ledd.

### Fjerning:

Lim over boltene til drivakselens ledd ved hjelp av et egnet lim til metall – f. eks. Volvo (bestillingsnr. 1161370) til hjulnavet.

### Framgangsmåte:

- Rengjør tennene på drivakselens leddbolt.
- Påfør en 3-4 mm bred strime av lim på den ytre kanten av boltens spor (vennligst se figur 1).

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!