



SERVICE INFO – FAG 0001



Замена ступичного подшипника FAG

Рекомендации по установке

Производитель:	Volvo
Модели:	850, C70, S70, V70 I
Арт. номера:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
OE номера:	
	271781
	271786
	271786-6
	272456



Рисунок 1

Проблема:

Вибрация и/или стуки после установки ступичного подшипника/ступицы.

Причина:

Шлицевой ШРУС по умолчанию вклеен в ступицу. После переустановки ШРУСа без вклейки возможно образование небольшого люфта.

Устранение неисправности:

Зафиксируйте шлицевой ШРУС в ступице подходящим клеем по металлам (например, клей Volvo с заводским №1161370).

Порядок действий:

- Очистить шлицы на ступице и шлицевом ШРУСе.
- Нанести клей полосой 3 - 4 мм вокруг внешней кромки шлицевого вала (см. рис. 1).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

FAG 0001