

Montážna uputstva za zamenu ležajeva točkova

Proizvođač vozila:
Volvo

Model: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-br.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V 70 I,
C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I
(01.1999 →)

OE-br.:
271781
271786
271786-6
272456



Slika 1

Problem:

Vibracije i cvakanje u oblasti prednje osovine posle zamene ležaja točka.

Uzrok:

Zglobovi pogonskih osovin su serijski lepljeni u glavčinu točka.

Posle ponovljene montaže zgloba pogonske osovine bez lepka, između ozubljenja glavčine točka i čepa zgloba pogonske osovine ostaje minimalni hod.

Odstranjivanje:

Zalepite čep zgloba pogonske osovine u glavčinu točka pomoću odgovarajućeg lepka za metal – npr. Volvo (**br. nar. 1161370**).

Postupak:

- Očistite ozubljenje na čepu zgloba pogonske osovine.
- Nanesite **3-4 mm** širok trag lepka na spoljnu ivicu žljebova čepa (**vidi sliku 1**).

Vodite računa o uputstvima proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne delove ćete pronaći u našem Online-katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamenjeno 03.2007)
FAG 0001

Zadržava se pravo tehničkih izmena
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG