



SERVICE INFO – FAG 0001



Monteringsanvisning hjullagersats

Tillverkare:	Volvo
Modeller:	850, C70, S70, V70 I
LuK-AS-nr.:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
Best. nr.:	
	271781
	271786
	271786-6
	272456

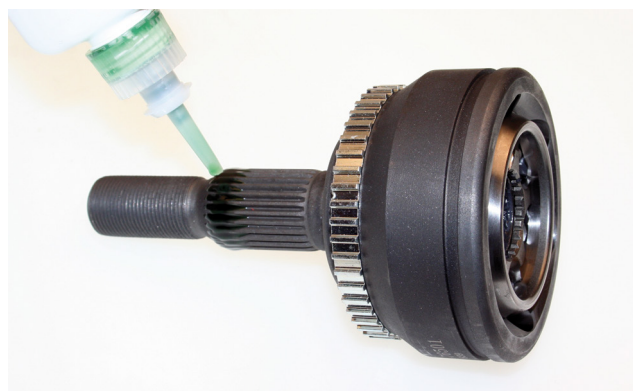


Bild 1

Problem:

Vibrationer och knackande oljud i framaxeln efter hjullagerbyte.

Orsak:

Från överföringen av drivkraften genom drivaxlarna skapas ett minimalt spel mellan drivknut och hjulnav.

Detta har förhindrats vid 1:a monteringen genom att drivknuten limmas i navet.

Vid extrema fall kan drivaxelmuttern lossa och lagrets förspänning försvinner med en förkortad livlängd för lagret som följd.

Lösning:

- Efter att drivknuten demonteras måste nytt lim påföras enl. Bild 1 på splines innan drivknuten monteras i hjulnavet. Detta förhindrar att vibrationer uppstår.
- Lägg en 3-4 mm bred limsträng enl. bild 1. Lim: Volvo art. nr 1161370, Loctite 638, art. nr 63838.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0001