

SERVICE-INFO



Volvo araçlarda kullanılan tekerlek rulman kitleriyle ilgili servis tavsiyesi

Araç üreticisi: Volvo


Araç modelleri: 850, C70, S70, V70 I

Motorlar: 1.6, 2.0, 2.0i

Parça No:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

OE Numaraları: 271781
271786
271786-6
272456

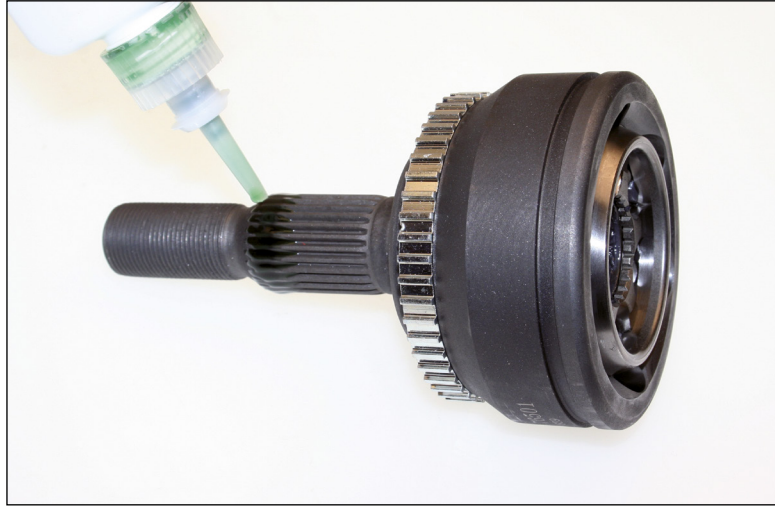

Şekil 1

Problem:

Tekerlek rulmanı ve porya araca takıldıktan sonra, tıreşim ve vuruntu meydana gelmesi.

Nedeni:

Tahrik şaftının uç frezesi normalde standart şekilde poryaya loc-tite yapıştırıcısıyla sabitlenir. Tekrar takılması sırasında loc-tite yapıştırıcı malzemesi kullanılmaması, montaj sonrasında uç frezesi ve porya arasında bir miktar gezinti oluşmasına neden olabilmektedir.

Çözüm:

Uygun bir metal yapıştırıcı malzemesi (loc-tite için Volvo OE referansı: **1161370**) kullanarak, tahrik şaftının uç frezesini poryaya sabitleyiniz.

Prosedür:

- Porya frezelerini ve tahrik şaftı uç frezesini temizleyiniz.
- **Şekil 1**'de görüldüğü gibi uç frezesinin dış kısmına **3-4 mm** genişliğinde loc-tite sürünüz.

⚠ Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız!

İlgili parça referanslarını, www.Schaeffler-Aftermarket.com veya www.RepXpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Yayın 07.2010
FAG 0001

Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

Bilgi için - Türkiye:

Telefon: +90 212 279 27 41 / Dahili:55
Fax: +90 212 281 66 45
E-mail: abdullah.yavuz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG