




SERVICE INFO – FAG 0001



Інструкція із заміни колісних підшипників

Рекомендації щодо встановлення

Виробник:	Volvo
Моделі:	850, C70, S70, V70 I
Номер LuK-AS:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
Номер оригінального обладнання:	271781 271786 271786-6 272456

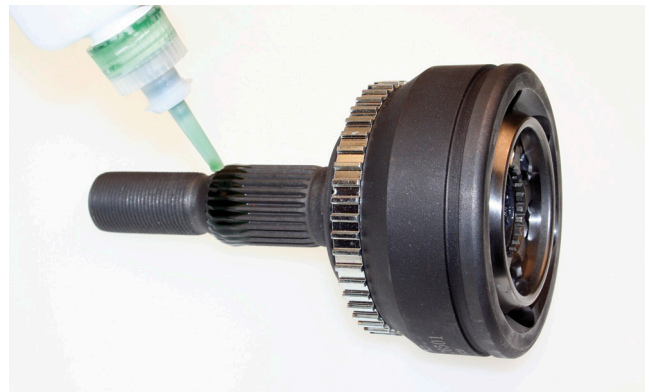

Зображення 1

Проблема:

Вібрація та шум клацання в районі передньої осі після заміни колісного підшипника.

Причина:

Шарніри РШ з заводу вклеюються в ступицю колеса. Після повторного встановлення шарніра РШ без використання клею може утворитися мінімальний зазор шліцьового з'єднання ступиці/ шарніра РШ.

Спосіб усунення несправності:

Приклейте шарнір РШ до ступиці колеса за допомогою відповідного клею для металу (наприклад, клею Volvo з артикульним номером 1 161370).

Порядок дій:

- Відчистіть шліци шарніра РШ і шліци ступиці колеса.
- Нанесіть смужку клею завтовшки 3–4 мм навколо зовнішньої кромки шліцьового з'єднання (див. зображення 1).

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!