



SERVICE INFO –FAG 0007



Οδηγίες τοποθέτησης στεγανοποιητικού δακτυλίου για μπροστινό ρουλεμάν τροχού

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Κωδικός ανταλλακτικού: 713 6104 70 (FAG-Kit)
Κωδικός OE: 14" 6Q0407623B / E
(στεγανοποιητικός δακτύλιος)

Κωδικός ανταλλακτικού: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)
Κωδικός OE: 13" 6Q0407623C
(στεγανοποιητικός δακτύλιος)



Εικόνα 1: Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι μπορούν να διαφέρουν στο σχεδιασμό και στο χρώμα!

Λόγω ακαθαρσιών στην εσωτερική πλευρά του ρουλεμάν μπορεί να προκληθεί βλάβη του ρουλεμάν τροχού και δυσλειτουργία κατά την αναγνώριση των στροφών. Η στεγανοποίηση του ρουλεμάν καθώς και του αισθητήρα στροφών του τροχού μπορεί να υποστεί φθορά.

Κατά την αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού χρησιμοποιήστε έναν επιπλέον στεγανοποιητικό δακτύλιο που τοποθετείται στον κώνο του άξονα της μετάδοσης κίνησης (βλέπε εικόνα 1).

Υπόδειξη:

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2009 οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι που απαιτούνται περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σετ FAG! Έτσι αποκλείεται το μπέρδεμα ή η εσφαλμένη αντιστοίχιση των στεγανοποιητικών δακτυλίων.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.com>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0007