



SERVICE INFO – FAG 0037



Οδηγίες τοποθέτησης 713 6678 20

Πρόσθετος δακτύλιος για προστασία της στεγανοποιητικής τσιμούχας

Κατασκευαστής: Mercedes Benz

Μοντέλα: A207, A209
C204, C207, C209, CL203
R171, R172
S203, S204
W203, W204

Κωδικός
ανταλλακτικού: 713 6678 20

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Ο σχεδιασμός της εσωτερικής τσιμούχας του WheelSet 713 6678 20, έχει αλλάξει και πλέον διατίθεται με έναν επιπλέον δακτύλιο (Εικ.1).

Η αιτία αυτής της αλλαγής είναι ότι με τη πάροδο του χρόνου δημιουργείται διάβρωση στην επιφάνεια μεταξύ του άξονα του άκρου και της τσιμούχας. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να εισέλθει βρωμιά στο ρουλεμάν και να φθαρεί πολύ νωρίτερα από ότι θα έπρεπε.

Κατά τη τοποθέτηση, ο νέος δακτύλιος καλύπτει την επιφάνεια που έχει υποστεί αυτή τη φθορά, και έτσι προστατεύει το χείλος της τσιμούχας από τη διαβρωμένη επιφάνεια του άκρου.



Εικόνα 1: Στεγανοποιητική τσιμούχα με πρόσθετο δακτύλιο

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr



Εικόνα 2: FAG WheelSet 713 6678 20

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή τοποθέτηση, αποτελεί το γεγονός ότι η επιφάνεια επαφής, θα πρέπει να μην φέρει υπερβολική διάβρωση. Η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να καθαριστεί με τον υπάρχον εξοπλισμό ενός συνεργείου.

Αν η επιφάνεια του άκρου φέρει πολύ μεγάλα ίχνη διάβρωσης στα σημεία επαφής με αυτόν τον δακτύλιο, θα πρέπει να αντικαθίστανται.

Ο δακτύλιος είναι προ-εγκατεστημένος στη στεγανοποιητική τσιμούχα. Δεν πρέπει να αφαιρείται σε καμία περίπτωση και τοποθετείται στο άκρο μαζί με το ρουλεμάν!
Στη περίπτωση που θα πρέπει να αφαιρεθεί το ρουλεμάν από το άκρο, ο δακτύλιος (εφόσον υπάρχει), συνήθως αποσπάται από τη τσιμούχα και πρέπει να αφαιρεθεί ξεχωριστά από το άκρο.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

FAG 0037