



## SERVICE INFO



# オルタネーターベルトプーリー 535 0117 10 に代わる オーバーランニングオルタネータープーリー 535 0105 10

メーカー：ダチア、ルノー

LuK AS 番号 (旧) : 535 0117 10  
LuK AS 番号 (新) : 535 0105 10

OE-No. :  
・ルノー 77 00 110 616

オルタネーター番号 : 82 00 323 137



図 3 : 交換の概要

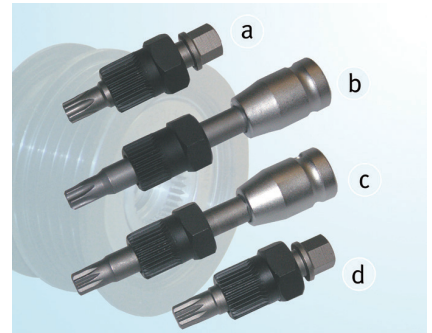


図 4 : 専用工具の概要



図 1 : 535 0117 10

オルタネーターベルトプーリー 535 0117 10 (図 1) が廃止され、オーバーランニングオルタネータープーリー 535 0105 10 (図 2) に代わりました。



図 2 : 535 0105 10

### INA 基準部品 :

1× オーバーランニングオルタネータープーリー  
1× シールキャップ

### 組み立てに関する注意 :

1. テンショナーを緩め、ポリ V ベルトを取り外します。
2. すべてのベルトドライブの部品の破損を確認し、破損した部品を交換します。
3. オルタネーターからオリジナルのベルトプーリーを取り外します (図 3 を参照)。
4. オーバーランニングオルタネータープーリー 535 0105 10 を、専用工具を使用して組み立てます (図 4 を参照)。
5. シールキャップをオーバーランニングオルタネータープーリーに取り付け、正しくしっかりと固定されていることを確認します。
6. ポリ V ベルトを取り付けます。

- a. 400 0235 10 (トルクス、短)
- b. 400 0201 10 (トルクス、標準)
- c. 400 0200 10 (多角形、標準)
- d. 400 0234 10 (多角形、短)

### 重要 :

オルタネーターベルトプーリーの異常により、メインドライブベルトが干渉され、エンジンが破損し、高額な修理費用が発生する可能性があります。



自動車メーカーの指示に従ってください !