



SERVICE INFO – INA 0004



Неизправност на алтернаторната ролка

Конверсия към ролка със свободен ход на алтернатора OAP 535 0116 10

Производители: Nissan, Renault

Модели:

Nissan: Micra III
 Renault: Clio II, Megane II,
 Megane Grandtour II, Megane III,
 Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Двигатели: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

OE номера:

Nissan: A660 - C300BX
 A660 - C300EX
 Renault: 77 01 476 465
 82 00 113 636

Арт. номер: 535 0116 10



Снимка 2: 535 0116 10 – Механизъм за свободен ход на генератор INA

В следствие на високото натоварване и конструктивното решение на алтернаторната ролка (снимка 1) монтирана като стандарт, аксесоарното задвижване често страда от неизправности.

Следователно трябва да се проверява за повреда при всяко сервизно обслужване и подменя при необходимост.



Снимка 1: Обратното на вибрационният демпфер на алтернаторната ролка

На дефектната ролка, каучукът е порест, напукан или напълно откъснат от металните части. В резултат на това, вече няма демпфиращ ефект.

Schaeffler Automotive Aftermarket предлага подходящо ремонтно решение под формата на конверсия към ролка със свободен ход на алтернатора OAP 535 0116 10 (снимка 2). Ролката със свободен ход на алтернатора OAP, отговаря на техническите изисквания на системата и може да се използва без ограничения.

Ако вибрационният демпфер на алтернаторната ролка е неизправен, това може да доведе до повреда на автомобила.

За да се гарантира правилният монтаж, моля обърнете внимание на предоставените монтажни инструкции.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.bg

