



SERVICE INFO – INA 0004



Nepravilno delovanje jermenice alternatorja

Prehod na jermenico alternatorja s sklopko za prosti tek s kat. št. 535 0116 10

Proizvajalec: Nissan, Renault

Modeli:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motor: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

Št. originalnega
dela:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465

82 00 113 636

Št. dela: 535 0116 10



Slika 2: 535 0116 10 – Prostotečna jermenica alternatorja INA

Zaradi velikih obremenitev in konstrukcijske rešitve standardno nameščene jermenice alternatorja (slika 1) pogosto prihaja do motenj v delovanju vzporednega pogona na sprednjem delu motorja.

Zato je treba pri vsakem servisu preveriti, ali je jermenica poškodovana, in jo po potrebi zamenjati.



Slika 1: Zadnja stran jermenice alternatorja za dušenje nihanj

Na poškodovanih jermenicah je guma porozna in razpokana, ali pa v celoti odstopi od kovinskih delov. Zaradi tega nima več učinka dušenja.

Podjetje Schaeffler Automotive Aftermarket ima rešitev za to, in sicer v obliki prehoda na jermenico alternatorja s sklopko za prosti tek s kat. št. 535 0116 10 (slika 2). Ta ustreza vsem tehničnim zahtevam sistema in se lahko uporablja brez omejitev.

Če dušilnik nihanj na jermenici alternatorja ne deluje pravilno, se lahko vozilo pokvari.

Za zagotovitev pravilne montaže jermenice upoštevajte priložena navodila za montažo.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!