

Oštećenje amortizera torzionih oscilacija alternatora

Provođači vozila:

Nissan, Renault

LuK-AS-br.: 535 0116 10

OE-br.:

- Nissan A660C-300EX
- Renault 82 00 113 636

Generátor Mitsubishi br.: A2TB6481



Slika 1: 535 0116 10


Obim isporuke:

- 1 x alternatorov mehanizam praznog hoda
- 1 x odstojna podloga (3,5 mm)
- 1 x zaptivno kućište

Iz razloga niza poznatih oštećenja, preporučujemo da se prilikom svake opravke prekontroliraju moguće oštećenje serijski montiranih amortizera torzionih oscilacija alternatora, i da se u slučaju potrebe ovi amortizeri zamene. Kodoštećenja amortizera torzionih oscilacija, guma se odvaja od metalnih delova, a kao rezultat više **nije** zagarantovana prigušna funkcija.

Upozorenje:

Oštećenje amortizera torzionih oscilacija može da prouzrokuje celokupno izbacivanje vozila iz rada!

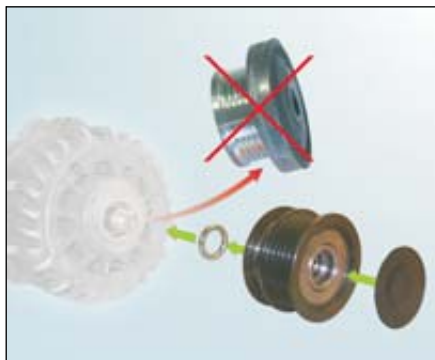

Slika 2: Pregled montaže

LuK-AS alternativno nudi alternatorovu volnoběžku (535 0116 10).

Montažna uputstva:

1. Demontirajte klinasti rebrasti kaiš
2. Prekontrolirajte oštećenja svih komponenta kaišnog pogona – oštećene komponente zamenite
3. Demontirajte originalnu remenicu alternatora (vidi **sliku 2**)
4. Na osovinu alternatora navucite odstoju podlogu (vidi **sliku 2**)
5. Alternatorov mehanizam praznog hoda **535 0116 10** namontirajte pomoću odgovarajuće specijalne sprave (vidi **sliku 3**)
6. Na alternatorov mehanizam praznog hoda namontirajte zaptivno kućište – **pazite na pravilno smeštanje!**
7. Namontirajte klinasti rebrasti kaiš

Vodite računa o podacima proizvođača vozila!



Slika 3: Pregled specijalnih sprava

- a. 400 0235 10 (Torx, kratki)
- b. 400 0201 10 (Torx, standardni)
- c. 400 0200 10 (hiljadustran, standardni)
- d. 400 0234 10 (hiljadustran, kratki)

Odgovarajuće rezervne delove možete da pronađete na našem online katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili kod RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Aktualizovano 10.2007 (zamenjuje 05.2006)
INA 0004

Zadržava se pravo tehničkih izmena
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG