



## SERVICE INFO – INA 0026



# Utskiftning av generatorremskive 535 0117 10 med Friløpremskive OAP 535 0105 10

Produsent: Dacia, Renault


LuK-AS-No. gammel: 535 0117 10  
LuK-AS-No. ny: 535 0105 10

OE nr.:  
Renault 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Figur 3: Visning over utskiftningen

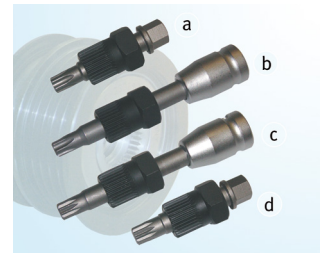


Figur 4: Oversikt over spesialverktøy



Figur 1: 535 0117 10

Generatorremskiven 535 0117 10 (Fig. 1) er ikke lenger tilgjengelig og har blitt skiftet ut med friløpremskiven OAP 535 0105 10 (Fig. 2).

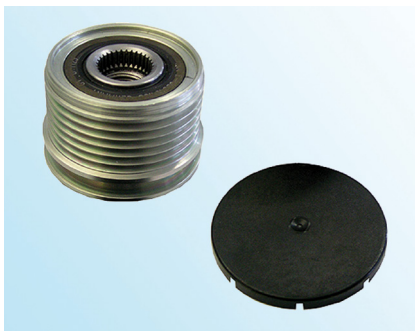

Obr. 2: 535 0105 10

**Innhold INA-referanse:**  
1 x Friløpremskive OAP  
1 x tetningshette

- a. 400 0235 10 (Torx, kort)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (Polygonhode, standard)
- d. 400 0234 10 (Polygonhode, kort)

### Monteringsmerknad:

1. Løsne spenneren og fjern kileremmen
2. Kontroller alle remdrevkomponenter for skade - skift ut skadede komponenter
3. Fjern den opprinnelige remskiven fra generatoren (se fig. 3)
4. Monter friløpremskiven OAP 535 0105 10 med det relevante spesialverktøyet (se fig. 4)
5. Monter tetningshette på friløpremskiven OAP – Sørg for at den sitter godt fast!
6. Monter kileremmene

### Viktig:

En feil i generatorens remskive kan interferere med hoveddrivremmen og føre til alvorlig motorskade.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!