



SERVICE INFO – INA 0037



Οδηγίες συντήρησης για βοηθητικά συγκροτήματα VAG με κινητήρες TDI 1.9 χωρίς ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A3
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Κινητήρας: 1.9 TDI

Κωδικός OE: 038 903 315 C (SH)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Κωδικός ανταλλακτικού: 533 0081 30 (SH)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

Λόγω των έντονων δυναμικών κινήσεων του ιμάντα poly-V, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκληθούν θόρυβοι ή ακόμη και να πάθει ζημιά ο τεντωτήρας.

Αυτό έχει ως συνέπεια την κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος μετάδοσης κίνησης και την ακινητοποίηση του οχήματος.


Σημαντικό:
 Στα συστήματα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων, μαζί με τον τεντωτήρα 533 0081 30 (εικόνα 1), πρέπει να αντικατασταθεί και η άκαμπτη τροχαλία στη γεννήτρια από μια ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας INA (εικόνα 2).

Εάν έχει ήδη τοποθετηθεί μία ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας πρέπει να ελεγχθεί αν λειτουργεί σωστά. Η χρήση μιας ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας έχει

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.repxpert.gr



Εικόνα 1: Τεντωτήρας 533 0081 30 - χρησιμοποιείται σε κινητήρες TDI 1.9

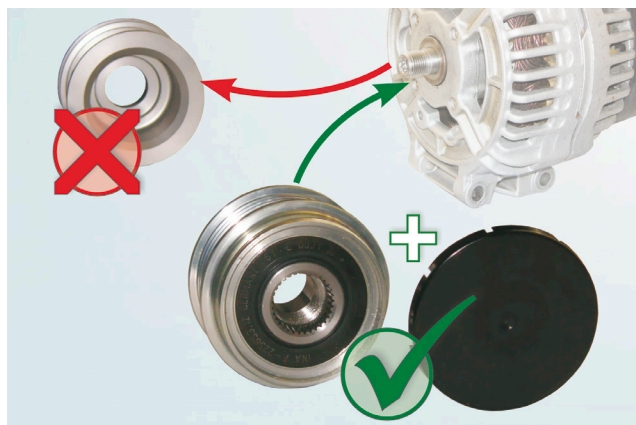

Εικόνα 2: Αντικατάσταση της ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας

ως αποτέλεσμα την ουσιαστική «ανακούφιση» εντός του συστήματος μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων για όλα τα εξαρτήματα.

Για την επιλογή της κατάλληλης ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας στο αντίστοιχο όχημα ανατρέξτε στους καταλόγους εφαρμογών INA.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!