



SERVICE INFO – INA 0037



Servicemerknad for VAG-aggregatdrift med 1.9 TDI motorer med en friløpsremskive OAP

Produsent: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen


Modeller:
 Audi: A3
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI


OE nr.: 038 903 315 C (SH)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Artikkel nr.: 533 0081 30 (SH)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

*) SH -> napínací jednotka
 GFL -> alternátorová volnoběžka

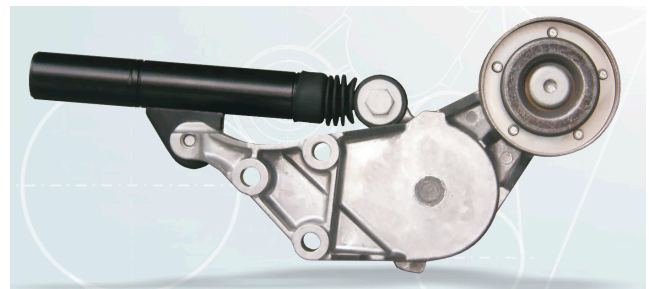

Figur 1: Spennenhet 533 0081 30 - brukes i 1.9 TDI motorer

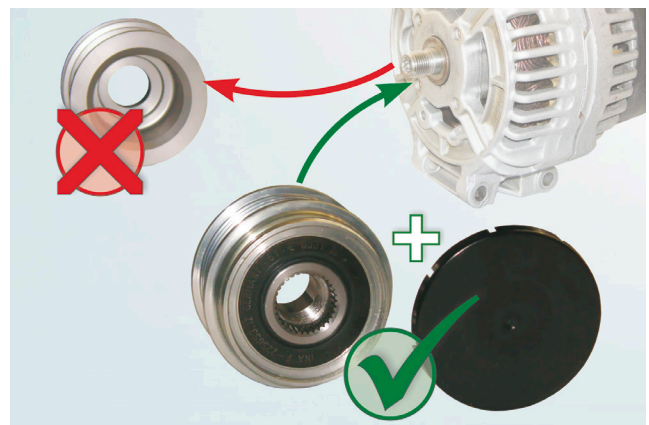

Figur 2: Utskiftning av friløpsremskiven OAP

I verste fall kan overdreven dynamisk bevegelse av kileremmen føre til støy oppbygging, eller til og med skade til kileremspenneren.

Dette fører til en feil i hele det monterte drevet, som fører til kjøretøyets tekniske havari.

Viktig:

I monterte drev med spennenhet 533 0081 30 (Fig. 1), må den stive remskiven på generatoren skiftes ut med en INA-friløpsremskive OAP (Fig. 2). Hvis en friløpsremskive OAP allerede har blitt montert, må denne kontrolleres for å sikre at den fungerer som den skal.

Bruken av en friløpsremskive OAP betraktelig avlastet trykket på alle komponenter i det monterte drevet.

Våre kataloger inneholder informasjon som hjelper deg å velge den egnede friløpsremskiven OAP til ditt kjøretøy.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!