



SERVICE INFO – INA 0037



Underhållsanvisningar för sidoaggregat till VAG-motorer 1.9 TDI utan frinavremskiva

Tillverkare: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:
 Audi: A3
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI

Best. nr.: 038 903 315 C (SH)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Best. nr.: 533 0081 30 (SH)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

*) SH -> spännenhet
 GFL -> frinavremskiva



Bild 1: Spännenhet 533 0081 30 - används hos motorer 1.9 TDI

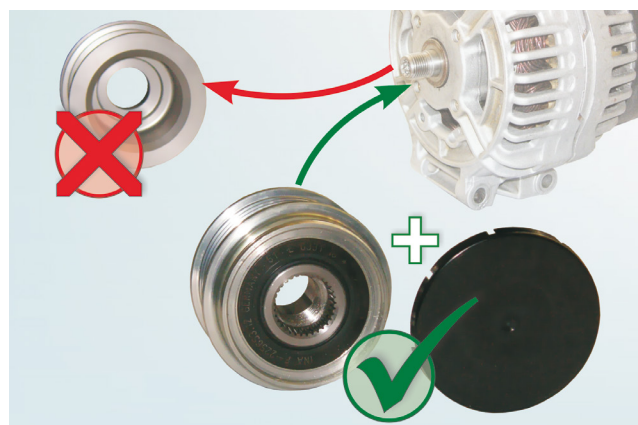


Bild 2: Byte av frinavremskiva

Under inverkan av intensiva dynamiska rörelser hos spårremmen, kan det under vissa omständigheter uppstå oljud och dessa rörelser kan även medföra skada på remmens spännenhet.

Följden blir bortfall av hela aggregatdriften, vilket kan medföra ett totalt driftsstopp.

OBS:

Byt ut generatorns fasta remskiva mot INA frinavremskiva (bild 2) hos aggregatdrivningar försedda med spännenhet 533 0081 30 (bild 1).
 Om en frinavremskiva redan sitter monterad skall dess funktion kontrolleras.

Användning av frinavremskiva medför en betydande avlastning av sidoaggregatets komponenter.

Vid val av lämplig frinavremskiva finns våra kataloger till hjälp.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
 REPXPERT