



SERVICE INFO – INA 0038



VAG:n pumppusuutin moottorien Hydrauliset venttiilinnostimet

Uusi malli - 420 0102 10

Autonvalmistajat: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Mallit:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra
 VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Moottorit: 1.9 TDI

OE Nrot:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
 Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

Vanha malli - 420 0209 10

Autonvalmistajat: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen


Ajoneuvo-valmistajat:

Audi: A3, A4, A6
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
 VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Moottorit: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE Nrot:

VAG: 038 109 309 C
 Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

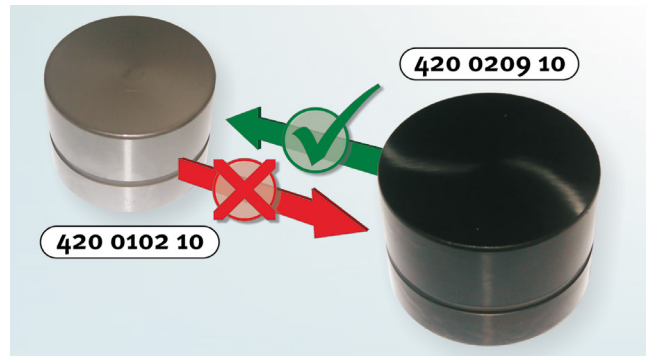

Kuva 1: 420 0102 10 ei sovellu 420 0209 10 tilalle

Teknistä taustatietoa:

Hiukkassuodattimien käyttöönoton yhteydessä tuli merkittävästi paremman pinnanlaadun omaavien hydraulisten venttiilinnostimen käyttö tarpeelliseksi. Erityispintakäsittelyn ansioista nostimenpinta on korroosionkestävämpi sekä kuluminen ja kitka vähenevät.

VAG:n pumppusuutin moottoreissa käytetään kahden tyyppisiä venttiilinnostimia, jotka ovat saatavilla Schaeffler Automotive Aftermarket:ilta.

Huomio:

Molempien tilausnumeroiden yhteydessä ota ehdottomasti huomioon kyseisissä sovelluksissa käyttöä koskevat rajoitukset, jotka on esitetty luettelossamme. Näitä rajoituksia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti ajoneuvojen valmistajien antamien tietojen perusteella.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vanhaa mallia ei voida käyttää ajoneuvoissa, joissa on tehdasasennettuna uusi malli. Uusi malli voidaan asentaa sekä vanhan että uuden tilalle.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!