



SERVICE INFO – INA 0044



Hluk z oblasti pohonu přídatných agregátů u motorů 1.9 TDI

Výrobci: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen


Modely:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motory: 1.9 TDI

OE čísla: 038 903 315 AE

Obj. č.: 534 0132 30

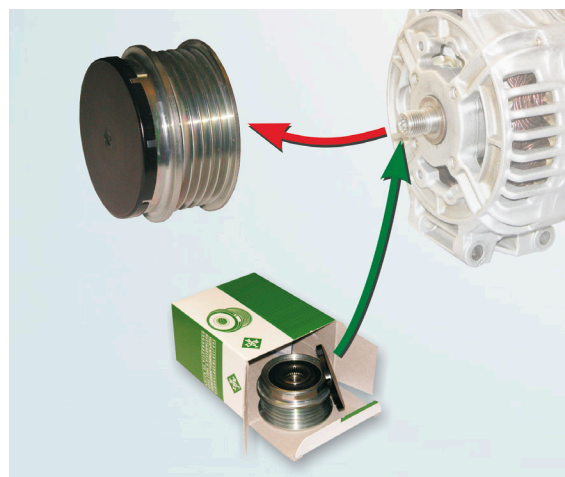

Obrázek 1: Doporučení: Výměna alternátorové volnoběžky


V důsledku silných dynamických pohybů klínového žebrovaného řemene může u těchto motorů docházet ke vzniku hluku.

V některých případech nedojde k odstranění hluku ani po výměně klínového žebrovaného řemenu, napínacích a vodících kladek.

Při opravách se tedy vždy doporučuje vyměnit také alternátorovou volnoběžku.

Ta podstatně přispívá k odlehčení v pohonu agregátů tím, že redukuje špičky napínání řemenu a redukuje tak jeho kmitání.

Přesné přiřazení vhodné alternátorové volnoběžky k vozidlu naleznete v katalogu.

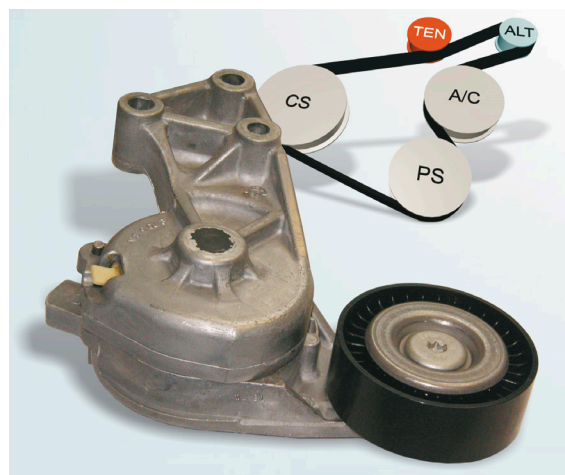

Obrázek 2: Napínací jednotka 534 0132 30 použitá u motoru 1,9 TDI s vyobrazením průběhu řemenu

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Legenda k obrázku 2:

- TEN = napínací jednotka
- ALT = alternátor s volnoběžkou
- A/C = kompresor klimatizace
- PS = čerpadlo servořízení
- CS = kliková hřídel

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
 REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
 Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT