



## SERVICE INFO – INA 0044



# Støj fra hjælpeaggregaternes drivsystem ved 1,9 TDI motorer

Bilernes producenter: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:  
 Audi: A3  
 Ford: Galaxy  
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II  
 Škoda: Octavia  
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorer: 1.9 TDI

OE-nr.sla: 038 903 315 AE

Best. nr.: 534 0132 30

Som følge af kraftige dynamiske bevægelser af kileremmen kan disse motorer danne højt støj.

I visse tilfælde vil man ikke fjerne støj efter udskiftningen af kileremmen, stramme- og styreruller.


Ved reparation anbefales det, at friløbshjulet til generator også udskiftes.

Den har en stor indflydelse på justeringen i aggregatets drivsystem ved at reducere remstrammingspidser og remmens svingning.


Den specifikke tildeling af et passende friløbshjul til generator i køretøjet kan findes i kataloget.

### Beskrivelse til billede 2:

- TEN = strammingsenhed
- ALT = generator med friløbshjul
- A/C = A/C kompressor
- PS = servostyringspumpe
- CS = krumtapaksel

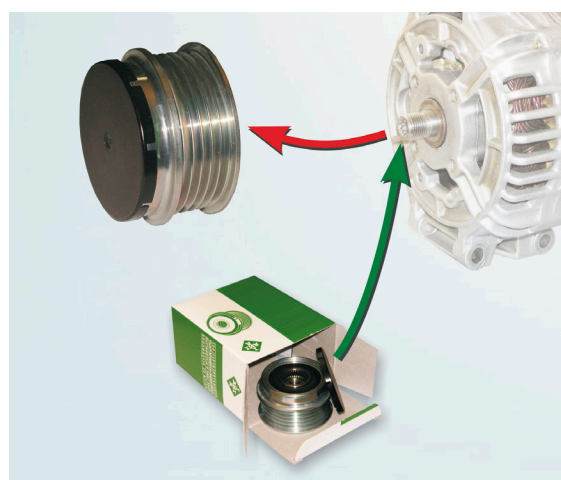

Billede 1: Anbefaling: Udskiftning af friløbshjul til generator

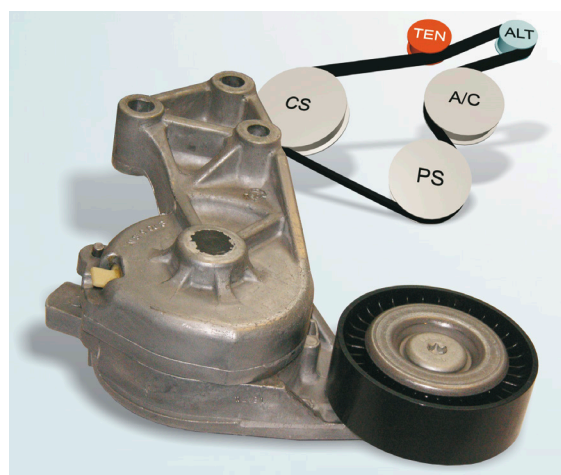

Billede 2: Strammeenhed 534 0132 30 brugt i 1,9 TDI-motoren med vist remmeføring

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!