



SERVICE INFO – INA 0044



Θόρυβοι από την περιοχή του βοηθητικού συγκροτήματος σε κινητήρες TDI 1.9

Κατασκευαστές: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Κινητήρες: 1.9 TDI

Κωδικός OE: 038 903 315 AE

Κωδικός ανταλλακτικού: 534 0132 30

Λόγω ισχυρών δυναμικών κινήσεων του ιμάντα poly-V μπορεί σ' αυτόν τον κινητήρα να προκληθούν θόρυβοι.

Σε μερικές περιπτώσεις συνεχίζεται ο θόρυβος και μετά την αντικατάσταση του ιμάντα poly-V καθώς και των τεντωτήρων και τροχαλιών παρέκκλισης.

Γι' αυτό συνιστάται κατά την επισκευή να αντικαθίσταται και η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας.

Αυτό συμβάλει στη σημαντική «ανακούφιση» του συστήματος μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων, καθώς μειώνονται οι ακραίες καταπονήσεις στον ιμάντα καθώς και οι ταλαντώσεις.


Την ακριβή αντιστοίχιση της κατάλληλης ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας για το όχημα θα τη βρείτε στους καταλόγους εφαρμογών INA.

Υπόμνημα για την εικόνα 2:


- TEN = βραχίονας σύσφιξης
- ALT = ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας
- A/C = συμπιεστής κλιματισμού
- PS = αντλία υδραυλικού τιμονιού
- CS = στροφαλοφόρος άξονας

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

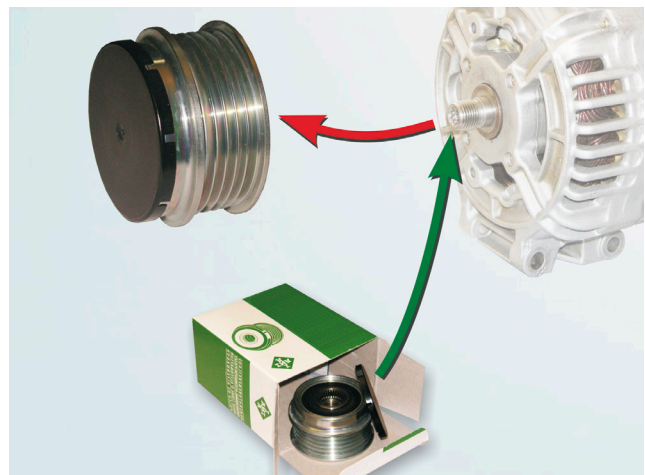

Εικόνα 1: Πρόταση: Αντικατάσταση της ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας

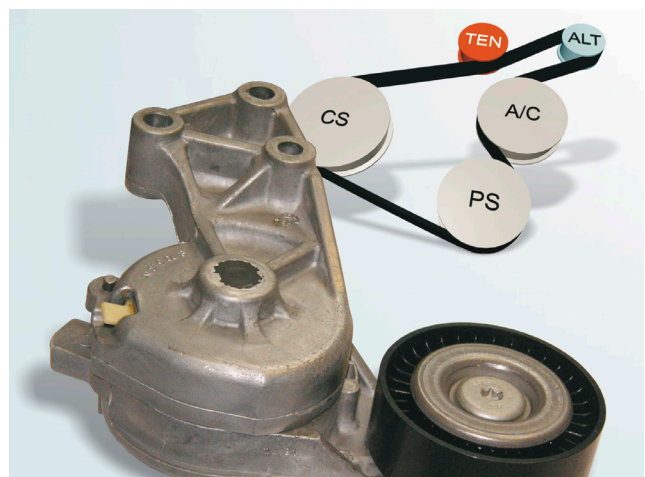

Εικόνα 2: Τοποθετημένος βραχίονας σύσφιξης 534 0132 30 σε κινητήρα TDI 1.9 και πορεία του ιμάντα

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!