



SERVICE INFO – INA 0044



Zörejek a segédhajtás tartományából az 1.9 TDI motoroknál

Gyártók: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorok: 1.9 TDI

OE sz.: 038 903 315 AE

Cikksz.: 534 0132 30



1. ábra: Ajánlás: A generátor szabadonfutó cseréje


A bordás-ékszíj erős dinamikus mozgásai következtében ezeknél a motoroknál előfordulhat zajképződés.

Néhány esetben a zaj a bordás-ékszíj, valamint a feszítő- és terelőgörgők cseréje után is megmarad.

A javításhoz ezért alapvetően ajánlatos a generátor szabadonfutót is kicserélni!

Ez hozzájárul az aggregátüzem lényeges tehermentesítéséhez azáltal, hogy a szíjban fellépő feszültségcsúcsokat, valamint a rezgési viselkedést redukálja.

Az illeszkedő generátor szabadonfutó pontos hozzárendelését a járműhöz, a katalógusokból vehetik ki.

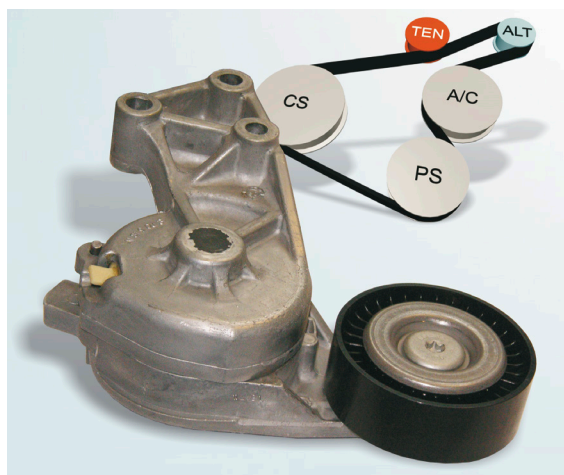

2. ábra: Az 1.9 TDI-motorba beszerelt 534 0132 30 cikkszámú feszítőkar a szíjfutással

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Magyarázat a 2. ábrához:

- TEN = feszítőkar
- ALT = generátor szabadonfutóval
- A/C = klímakompresszor
- PS = szervoszivattyú
- CS = forgattyústengely

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>