



SERVICE INFO – INA 0044



Zgomote la nivelul antrenării accesoriilor auxiliare la motoarele 1.9 TDI

Producători: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorizare: 1.9 TDI

Nr. OE: 038 903 315 AE

Nr. identificare piesă: 534 0132 30

Datorită mișcărilor dinamice puternice ale curelei de accesorii se pot produce zgomote în cazul acestui motor.

În unele cazuri zgomotul continuă și după înlocuirea curelei de accesorii precum și a roților de întindere și de ghidare.

Pentru reparare se recomandă astfel și înlocuirea rolei cu roată liberă pentru alternator.

Aceasta contribuie la o reducere substanțială a sarcinii la care este supusă antrenarea accesoriilor, reducându-se vârfurile de tensiune din curea precum și vibrațiile.

Pentru găsirea modelului exact al rolei cu roată liberă pentru tipul de autovehicul vă rugăm să consultați cataloagele.

Legendă pentru imaginea 2:

- TEN = braț întinzător
- ALT = alternator cu rolă cu roată liberă
- A/C = compresor pentru climatizare
- PS = pompă servo
- CS = arbore cotit



Figura 1: Recomandare: Schimbarea rolei cu roată liberă pentru alternator

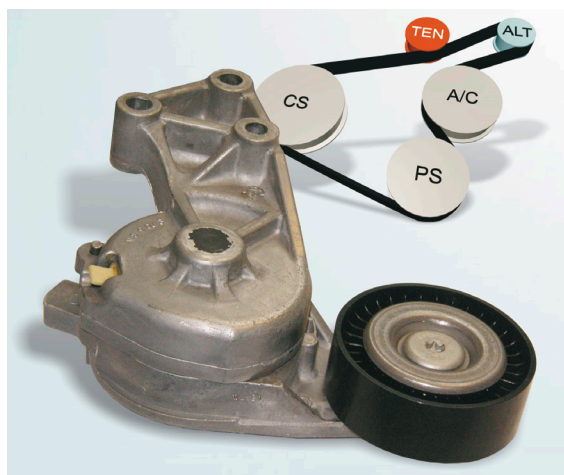


Figura 2: Braț întinzător 534 0132 30 montat pe motoare 1.9 TDI cu ghidare pentru cureaua de transmisie

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT