



SERVICE INFO – INA 0044



Oljud i aggregatdrift hos motorer 1.9 TDI

Tillverkare: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorer: 1.9 TDI

OE-nr.: 038 903 315 AE

Best. nr.: 534 0132 30

Som följd av kraftiga dynamiska rörelser hos spårremmen, kan oljud uppstå hos dessa motorer.

I vissa fall försvinner inte oljudet ens efter utbyte av spårrem, spänn- och avlänkingsrullar.

Vid reparationer rekommenderas att också byta ut generatorns frinavremskiva.

Denna bidrar markant till avlastning i aggregatdriften i och med att den reducerar belastningstopparna i remspänningen, samt minskar dess svängningar.

Exakt beteckning hos lämpliga frinavremskivor till fordonet finns i katalogen.

Förklaring till bild 2:

- TEN = spännenhet
- ALT = generator med frinavremskiva
- A/C = AC-kompressor
- PS = servostyrningspump
- CS = vevaxel

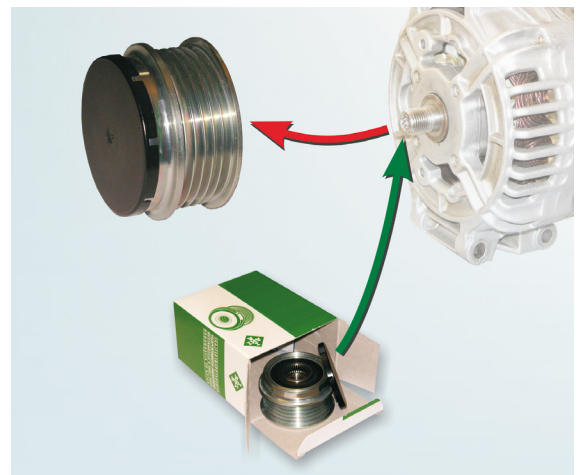


Bild 1: Rekommendation: Byte av frinavremskiva

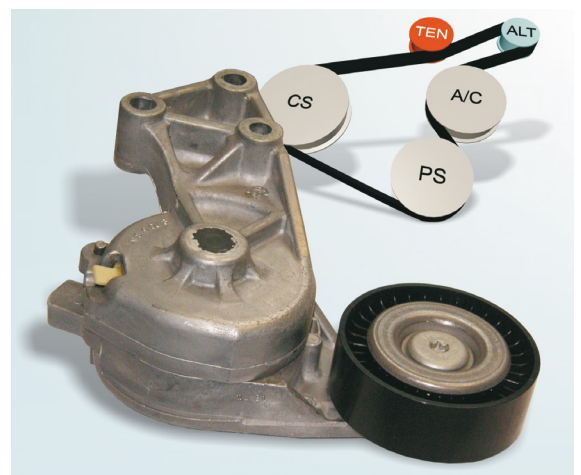


Bild 2: Spännenhet 534 0132 30 som används i motor 1,9 TDI med illustration av remföringen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT