



SERVICE INFO – INA 0067



Monteringsvejledning

for strammerulle 531 0203 20 v Tandremset KIT 530 0171 10 og vandpumpe
KIT 530 0171 30

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motorer:	1.6, 2.0, 2.0i
OE-nr.:	06A 109 479 (erstattet) 06A 109 479 (erstattet) 06A 109 479 B (erstattet) 06A 109 479 C (erstattet) 06A 109 479 F (ny)
Best. nr.:	531 0203 20 530 0171 10 530 0171 30



Billede 1: Støtteboltens gevind er ikke skruet korrekt



Billede 2: Støtteboltens gevind er skruet korrekt

Ved en kørende motor og deraf følgende store kræfter kan strammerullen løsnes fra støtteboltens. Strammerullens funktion kan således ikke garanteres.

Støtteboltens gevind skal ubetinget skrues helt ind i motorblokken!
Hver anden position af støtteboltens kan resultere i strammerullens fejl!

Ved montering af strammerulle 531 0203 20 skal man ubetinget passe på, at støtteblokkens gevind (M10) er helt skruet i motorblokken. Ingen gevinddel bør være synlige (se billede 2).

Hvis støtteboltens gevind (M10) ikke skrues korrekt (se billede 1), vil strammerullens kontaktoverflade ikke sidde helt på motorblokken og vil derfor tage skade. Støtteboltens bliver grebet af strammerullen og skaber et indtryk, at den er fastskruet.

Bemærk:
Til at dreje excentrikken skal man bruge en nøgle til indvendig sekskant (6mm) til at stramme tandremmen.

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!