



SERVICE INFO – INA 0067



Monteringsanvisninger

for spennrulle 531 0203 20 i tannremsettet 530 0171 10
og vannpumpesettet 530 0171 30

Produsent:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motorer:	1.6, 2.0, 2.0i
OE nr.:	06A 109 479 (erstattet) 06A 109 479 (erstattet) 06A 109 479 B (erstattet) 06A 109 479 C (erstattet) 06A 109 479 F (ny)
Artikkel nr.	531 0203 20 530 0171 10 530 0171 30



Figur 1: Skruen er ikke skrudd inn riktig



Figur 2: Skruen er skrudd inn riktig

Når motoren går kan de resulterende kreftene i spennrullen føre til at skruen/spennenheten løsner, noe som kan føre til stor motorskade.

Du må sørge for at gjengene på skruen er i flukt med eller er under motorblokken!
Hvis skruen er i en annen posisjon, kan dette føre til en funksjonsfeil i spennrullen!

Ved montering av spennrullen 531 0203 20, må du sørge for at gjengene (M10) på skruen er helt skrudd inn, og i flukt med motorblokken. Gjengene skal ikke komme ut fra blokken (se bilde 2).

Hvis gjengene (M10) på skruen ikke er helt skrudd inn (se bilde 1), er ikke spennrullen i flukt med overflaten til motorblokken og vil derfor bli skadet. Stramming av spennenheten inn på den utstikkende gjengede delen av skruen vil gi inntrykk av at spennenheten er korrekt festet.

Henstilling:
Bruk en 6 mm sekskantet unbrakonøkkel til å dreie kammen og stramme tannremmen.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!