



SERVICE INFO – INA 0068



Napínací kladky 531 0252 30 a 531 0525 30

Nebezpečí záměny

Výrobce:	Seat, Škoda, VW
Modely:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motory:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI
Obj. č.:	531 0252 30 531 0525 30



Obrázek 1: Vlevo - napínací kladka 531 0252 30, vpravo - napínací kladka 531 0525 30

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

U napínacích kladek 531 0252 30 a 531 0525 30 vzniká nebezpečí jejich vzájemné záměny. Nejen, že jsou velmi podobná jejich objednávací čísla, ale téměř žádné rozdíly nevykazují také vizuálně. Odlišný je pouze ukazatel obou napínacích kladek a jeho umístění (obrázek 1).

V důsledku záměny napínacích kladek může docházet ke kmitání ozubeného řemenu a dokonce může dojít k jeho přeskočení. Pak nelze vyloučit takto vzniklé poškození motoru.

Kladky lze kromě toho také rozlišit podle vytištěných čísel (obrázek 2) na zadní straně:

Objednávací číslo	Vytištěné číslo
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548



Obrázek 2: Vlevo - napínací kladka 531 0252 30, vpravo - napínací kladka 531 0525 30

Před montáží je nezbytně nutné dbát na dodržení správného čísla dílu. V důsledku podobnosti čísel, existuje velká pravděpodobnost záměny.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

I když jsou opticky velmi podobné, technicky jsou velmi odlišné. Napínací kladka 531 0252 30 má vyšší napínací sílu a větší pracovní rozsah, než má napínací kladka 531 0525 30.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT