



SERVICE INFO – INA 0068



Τεντωτήρες 531 0252 30 και 531 0525 30

Ρίσκο λάθους επιλογής και εφαρμογής

Κατασκευαστής: Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Κινητήρες: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0252 30
531 0525 30

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Με τη χρήση των τεντωτήρων 531 0252 30 και 531 0525 30, υπάρχει ρίσκο λάθους επιλογής και εφαρμογής μεταξύ τους.

Όχι μόνο η αριθμησή τους είναι παραπλήσια, αλλά και οπτικά μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους.

Μόνο οι δείκτες και ο σχεδιασμός τους διαφέρουν (Εικ.1).

Η αριθμησή τους, χαραγμένη στο πίσω μέρος τους, επίσης βοηθάει στην μεταξύ τους διαφοροποίηση (Εικ.2): Αν και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, τεχνικά διαφέρουν πολύ.

Αριθμός Αντ/κού	Χαραγμένη αριθμηση
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πριν την τοποθέτηση να επιβεβαιωθεί ο σωστός αριθμός ανταλλακτικού. Η ομοιότητα των κωδικών και των αριθμών, αυξάνει την πιθανότητα λάθους.

Ο τεντωτήρας 531 0252 30 έχει μεγαλύτερη ισχύ τάνυσης και μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας από τον τεντωτήρα 531 0525 30.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr



Εικόνα 1: Αριστερά – τεντωτήρας 531 0252 30, δεξιά – τεντωτήρας 531 0525 30

Χρησιμοποιώντας τον λάθος τεντωτήρα, μπορεί να προκληθεί τρέμουλο στον ιμάντα και να υπερπηδήσει την οδόντωσή του. Σαν αποτέλεσμα, αυτό θα οδηγήσει στη ζημιά του κινητήρα.



Εικόνα 2: Αριστερά – τεντωτήρας 531 0252 30, δεξιά – τεντωτήρας 531 0525 30

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0068