



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Poleas tensoras 531 0252 30 y 531 0525 30

Peligro de confusión

Fabricantes: Seat, Škoda, VW

Modelos:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motores: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i

Nº de artículo: 531 0252 30
531 0525 30



Fig 1: izquierda, polea tensora 531 0252 30; derecha, polea tensora 531 0525 30

Consulte la asignación actual en los catálogos

Debido al parecido de los números de artículo de las poleas tensoras 531 0252 30 y 531 0525 30, existe el riesgo de confundirlas.

Antes del montaje, se debe prestar atención al número de pieza correcto. Debido al parecido de los números de artículo, existe un mayor riesgo de confusión.

Dado que no se aprecia ninguna diferencia visual (figura 1), solo se pueden distinguir en los números impresos que figuran en la parte trasera (figura 2):

Número de artículo	Número impreso
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548



Fig 2: izquierda, polea tensora 531 0252 30; derecha, polea tensora 531 0525 30

Sin embargo, las dos poleas tensoras se diferencian técnicamente por la diferente elasticidad de los amortiguadores. Esto tiene una influencia directa sobre la tensión de la correa dentada.

Cuando se cambian las poleas tensoras, la correa dentada puede bambolearse y soltarse en el peor de los casos. Como consecuencia, tampoco se descartan daños el motor.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPPERT