

# SERVICE-INFO



## Mogućnost nenamjerne zamjene rolica natezača Kat. Br. 531 0252 30 i 531 0525 30

### Proizvođači vozila:

Seat, Škoda, VW

### Modeli:

**Seat:** Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca  
**Škoda:** Felicia I, Felicia II, Octavia  
**VW:** Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

**Motori:** 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI


**Kat. Br.:** 531 0252 30  
531 0525 30



**Slika:** Različnost između nateznih rolica Kat. Br. 531 0252 30 (lijeva) i 531 0525 30 (desna)

Moguća je nenamjerna zamjena rolica natezača Kat. Br. 531 0252 30 i 531 0525 30 zbog više sličnosti.

Nije samo sličnost u Kat. Br. nego je i vizualno teško odrediti razliku između ova dva proizvoda.

 Prije ugradnje natezne rolice, mora se provjeriti dali je Kat. Br. odgovarajući. Zbog sličnosti i u Kat. Br. je povećana mogućnost zabune i međusobne zamjene ove dvije rolice pa je potreban dodatan oprez.

Ono što jedino čini razliku, su; dva tipa pokazivača i njihov položaj kod namještanja (vidi sliku).

Međutim, tehnički gledano, dva proizvoda su vrlo različita. Natezna rolica Kat. Br. 531 0252 30 ima veću silu natezanja i veće radno područje od natezne rolice Kat. Br. 531 0525 30.

Međusobna zamjena ove dvije natezne rolice može dovesti do oscilacija i posljednjeg preskakanja zupčastog remena a time i do oštećenja na motoru.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 03.2011  
INA 0069

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
aftermarket.hr@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com

