



INA Service-Info



Spanrollen 531 0252 30 en 531 0525 30

Risico op verwisseling

Fabrikanten: Seat, Škoda, VW

Modellen:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motoren: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Artikelnummer: 531 0252 30
531 0525 30

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



Afbeelding 1: Links - spanrol 531 0252 30, rechts - spanrol 531 0525 30

Bij de spanrollen 531 0252 30 en 531 0525 30 bestaat het risico dat ze onderling worden verwisseld omdat de artikelnummers zeer goed op elkaar lijken.

Omdat er optisch geen verschil is (afbeelding 1), kunnen ze alleen van elkaar worden onderscheiden op basis van de nummers op de achterkant (afbeelding 2):

Artikelnummer	nummer op de achterkant
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

De twee spanrollen zijn echter technisch verschillend door de verschillende spankracht van de veren. Dit heeft een directe invloed op de spanning van de tandriem.

Als de spanrollen worden verwisseld, kunnen de tandwielen klapperen en in het slechtste geval overspringen. Dit zou zelfs kunnen resulteren in motorschade.

Voordat de spanrol wordt gemonteerd, moet altijd worden gecontroleerd of het onderdeelnummer juist is. Doordat de artikelnummers op elkaar lijken, is er een verhoogd risico op verwisseling.



Afbeelding 2: Links - spanrol 531 0252 30, rechts - spanrol 531 0525 30

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.