

SERVICE-INFO



Nebezpečenstvo zámény napínacích kladiek

531 0252 30 a 531 0525 30

Výrobca: Seat, Škoda, VW

Modely:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motory: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Obj. č.: 531 0252 30 531 0525 30



Obrázok 4: Rozdiely napínacej kladky 531 0252 30 (vľavo) a 531 0525 30 (vpravo)

V prípade napínacích kladiek 531 0252 30 a 531 0525 30 vzniká nebezpečenstvo ich vzájomnej zámény.

Nielen pretože majú veľmi podobné čísla dielcov, ale takisto napínacie kladky opticky nevykazujú skoro žiadne rozdiely.



Pred montážou napínacej kladky je nutné bezpodmienečne dbať na správne číslo dielca. V dôsledku podobnosti čísel vzniká vysoké nebezpečenstvo zámény.

Iba ukazovateľ oboch napínacích kladiek a jeho umiestnenie (pozri obrázok) sú iné.

Technicky sú ale obe kladky značne rozdielne, napínacia kladka 531 0252 30 má vyššiu napínaciu silu a väčší pracovný rozsah ako napínacia kladka 531 0525 30.

Zámenou napínacej kladky môže dochádzať ku kmitaniu remeňa a môže dôjsť

až k preskoku ozubeného remeňa o zub. Potom nemožno vylúčiť ani z toho vyplývajúce poškodenie motora.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 03.2011
INA 0069

Technické zmeny vyhradené
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

