



## SERVICE INFO – INA 0068



# Utförande hos spännrulle 531 0252 30 och 531 0525 30

## Förväxlingsrisk

Tillverkare: Seat, Škoda, VW

### Modeller:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motorer: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Best. nr.: 531 0252 30  
531 0525 30

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Hos spännrulle 531 0252 30 och 531 0525 30 finns risk för förväxling.

Inte nog med att deras beställningsnummer är snarlika, dessutom uppvisar de nästan inga synliga skillnader. Endast visaren och dess placering skiljer sig åt hos de båda spännrullarna (Bild 1).

Förutom detta kan rullarna skiljas åt genom de tryckta numren (Bild 2) på baksidan:

| Beställningsnumret | Tryckt nummer |
|--------------------|---------------|
| 532 0252 30        | 979272        |
| 532 0525 30        | 979548        |

Före montering måste man se till att reservdelsnumret är korrekt. Som följd av likheterna hos numren finns stor sannolikhet för förväxling.

Även om de synbart är mycket lika, är den tekniska skillnaden mycket stor. Spännrulle 531 0252 30 har högre spännkraft och ett större driftsintervall än spännrulle 531 0525 30.

**”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>



Bild 1: Vänster - spännrulle 531 0252 30, höger spännrulle 531 0525 30

Som följd av förväxling mellan spännrullarna kan det medföra svängningar uppstår i kuggremmen, samt även att den hoppar över. Som följd därav kan man inte utesluta motorskador.

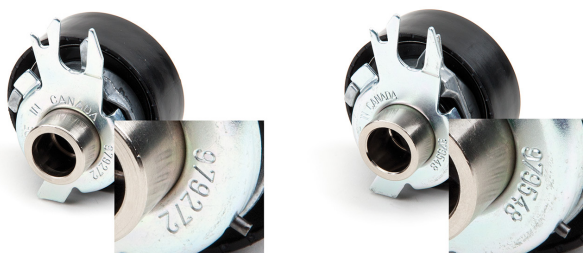


Bild 2: Vänster - spännrulle 531 0252 30, höger spännrulle 531 0525 30

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

INA 0068