




SERVICE INFO – INA 0083



Prigušivanje buke nastale u dijelu pomoćnog pogona modela Ford Transit

Modeli: Ford Transit
 Godina proizvodnje: 2000 - 2007
 Engine: 2.0 D
 Kat. Br.: 535 0223 10

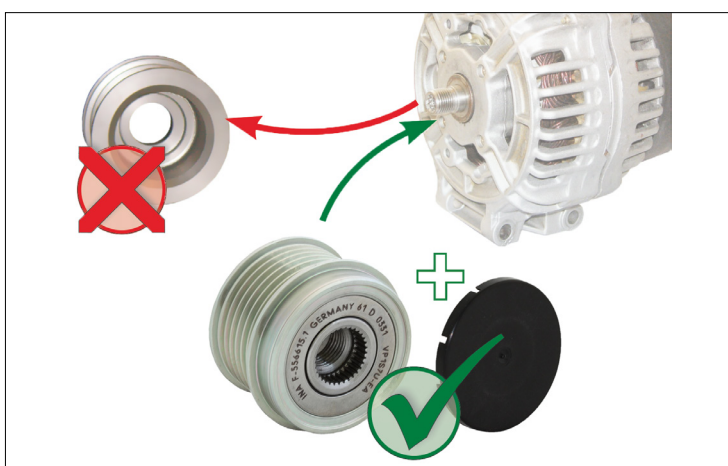

Slika 1: Zamjena fiksne remenice remenicom slobodnog hoda alternatora



Slika 2: Kod montaže remenice slobodnog hoda na alternator Bosch mora se koristiti priloženi držač razmaka debljine 1,4 mm!

Zbog jakih dinamičkih pokreta klinastog remena kod vozila s fiksnom remenicom alternatora može dolaziti do stvaranja glasne buke.

Kao tehničko rješenje, Schaeffler Automotive Aftermarket isporučuje remenicu slobodnog hoda alternatora za ova vozila. Ovime se smanjuju dinamička opterećenja na pomoćnom pogonu i sprečava stvaranje buke.

Opres: Ključno je da se poštuju uputstva za ugradnju!

Schaeffler Automotive Aftermarket preporuča da se za izložena vozila pregradi sustav na remenicu slobodnog hoda Kat.Br. 535 0223 10.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

