




SERVICE INFO – INA 0098



Utskiftning av spennenhet og vibrasjonsdemper

Produsent:	Audi, Seat, Škoda
Modeller:	
Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Motorkoder:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Artikkel nr.	531 0531 20 (erstattet) 533 0028 20 (erstattet) 531 0840 10 (ny) 532 0601 10 (ny)

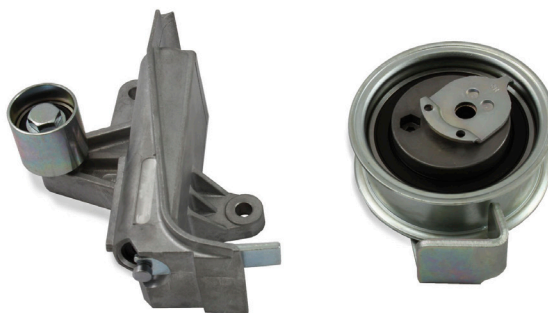

Figur 1: Vibrasjonsdemper 533 0028 20 (venstre), spennenhet 531 0531 20 (høyre)

Kjøretøyene som er oppført overfor, har vibrasjonsdemper 533 0028 20 (bilde 1, venstre) og spennenhet 531 0531 20 (bilde 1, høyre) blitt skiftet ut med SETT 530 0546 10 (bilde 2, venstre) og Pakke 530 0546 09 (bilde 2, høyre).

De nye komponentene skiller seg ikke bare i form av sitt utseende, men også i forhold til deres funksjonalitet. Med den tidligere utformingen, tok vibrasjonsdemperen, i tillegg til spennenheten, seg av en del av remspenningsfunksjonen.

Den nye venderullen med holder 532 0601 10 har bare en vendefunksjon. Remspenningen og dempingen er bare utført av spennenhet 531 0840 10.

Bruken av en blanding komponenter er ikke tillatt, ettersom komponentene er tilpasset hverandre, og sikrer bare riktig remspenning når de brukes sammen.



Figur 2: SETT 530 0546 10 (venstre), Pakke 530 0546 09 (høyre)

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!